



Ct. Distr. Comune

Località

Data/Operatore

TI

03

Chironico

Nivo

2. Stesura

10.90/vic

Poscritti

1. Stesura

05.86/vic

☒ rilevato

o visitato, non rilevato

o insediamento disperso, solo accennato

Sviluppo dell'insediamento

Relazioni storiche e spaziali fra i principali perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni ed elementi singoli; conflitti; indicazioni particolari per la conservazione

GLS: 641 m.s.l.m. Piccolo villaggio, frazione di Chironico sulla nuova strada Chironico Lavorgo. Fa parte della parrocchia di Chironico. Allevamento bestiame, cave di granito. Bel ponte di ferro per la costruzione del quale poco tempo fa gli emigrati a Parigi di Nivo hanno raccolto i soldi. Kunstführer: Cappella di S. Gottardo. Costruzione barocca svuotata con coro poligonale.

Si situa ai piedi del pendio sulla riva destra del Ticino, dal quale lo divide una fascia di terreno prativo, attraversata dall'autostrada (I-OR I). Nella piana prativa, dove questa si trova come incuneata tra autostrada e fiume da un lato e montagna dall'altra, (I-DE IV) si colloca l'enorme edificio delle turbine della Centrale Elettrica (0.0.13) che raccoglie con le sue poderose condotte l'acqua che scende da monte.

L'accesso al villaggio da Lavorgo si ha attraverso un nuovo ponte sul Ticino, ancora non segnato sulla Carta Siegfried del 1912. Il superamento del fiume sembra avvenisse più a monte rispetto ad oggi. Poco prima dell'insediamento la strada si divide: un ramo, verso nord-ovest, costeggia il nucleo verso valle e immette poi nella strada principale di attraversamento del villaggio, un altro, verso sud-est, dal quale si dirama il percorso principale del villaggio, sale verso Chironico. Questo ramo è leggibile anche sulla Carta Siegfried del 1912.

Nel villaggio si individuano due aggregati edilizi (P 1/P 2) tra i quali si insinua un lembo del pendio prativo che contorna a monte l'edificazione storica (I-Or II). Quest'area, fino a poco tempo addietro libera da edificazioni, va attualmente incontro alla 'colonizzazione' edilizia, così che rischia di venire a mancare quello stacco tra i due insiemi edilizi, spazialmente e storicamente ./.

Qualificazione

Termine di confronto

o città

☒ villaggio

o borgo

o frazione

o villaggio urbanizzato


o caso particolare

qualità della situazione

qualità spaziali

qualità storico-arch

ulteriori qualità



Valutazione dell'insediamento nell'ambito della regione

Il villaggio, tradizionalmente rurale e partecipe dello sfruttamento delle cave di granito di Lavorgo, si situa con una struttura allungata ai piedi del lieve pendio che sale verso Chironico e in posizione appena rilevata sopra il letto del fiume Ticino sulla riva opposta a Lavorgo, villaggio con il quale è collegato da più ponti. Se l'ampio alveo del fiume e il laghetto artificiale appena a valle del villaggio potrebbero suggerire qualche qualità di sito, il riempimento del piano vallivo con strade, autostrada, ponti ferrovie e, dove possibile, con edificazioni, privano il sito di quasi tutte le sue qualità originarie.

Totalmente cancellate le qualità spaziali che si può intuire potevano leggersi nell'accostarsi di due insiemi edilizi separati da uno stretto lembo di prato ./.

**Sviluppo dell'insediamento** (continuazione)

rilevante. Vi si stanno impiantando infatti abitazioni unifamiliari e autorimesse in cemento armato (0.0.10). Ma, in generale, tutti margini dell'insediamento sono costellati da costruzioni recenti. E anche all'interno, i nuclei presentano diffusi e inarrestabili fattori di trasformazione alteranti le tipologie originarie.

L'ingresso all'insieme edilizio a est (P 2), sviluppato fundamentalmente lungo la strada in curva, è marcato da un edificio ottocentesco (0.0.9). Questo percorso è abbastanza largo e più o meno parallelo alle curve altimetriche. Le sopravvivenze di elementi dell'edilizia originaria sono rare. Sopravvive ai margini dell'insediamento qualche isolata costruzione utilitaria del solito tipo, o completamente in sasso a vista o con lo zoccolo in sasso e la parte superiore a tronchi interi e con i tetti a due falde in piode. Gli edifici a monte, soprattutto abitazioni, sono a filo con la strada separate qualche orticello. L'impressione generale è piuttosto triste. Sono numerose le case degli anni 40 - 50 alle quali è stato applicato il tipico intonaco rugoso svizzero-tedesco. Anche costruzioni ottocentesche con tetti a due falde ancora in piode sono state trasformate e dotate dell'intonaco rugoso qui prevale, in colori sbiaditi grigi, verdolino, etc. Le case a valle della strada, invece, si pongono quasi tutte o a angolo o arretrate, cosicché si determinano vari spiazzi. Lungo il percorso, si evidenziano soprattutto due slarghi (2.0.7/2.0.8) che, se da un lato vivacizzano in qualche modo il percorso, dall'altro, non esprimono qualità spaziali particolarmente apprezzabili. Uno (2.0.8), parzialmente sfruttato a parcheggio, è occupato anche da una fontana.

Più significativo è indubbiamente il tratto all'estremità occidentale dove si evidenzia un allineamento regolare di cinque emergenze (2.0.6) nettamente caratterizzate come edilizia rurale e conservanti ancora, nonostante le immancabili trasformazioni parzialmente alteranti, le caratteristiche che conferiscono loro una qualche identità storicoarchitettonica e una certa bellezza.

Il secondo agglomerato (P 1) è diviso dal primo da un argine, un pendio prativo (I-OR II) con qualche albero da frutta e un grande castano nella parte a valle della strada (I-OR I). Ma, come si è detto, la realizzazione di autorimesse (0.0.10) ha compromesso del tutto la possibilità di apprezzare un qualche valore spaziale e ha pressoché riempito l'originario vuoto.

./.

Qualificazione (continuazione)

oggi riempito totalmente, soprattutto da autorimesse; ciò che, comunque, sta accadendo per tutti i margini dell'edilizia storica. Qualche modesta qualità spaziale si può avvertire in qualche tratto stradale vivacizzato dal disporsi soprattutto su un lato di una serie di emergenze che determinano alcuni slarghi che però non trovano valorizzazione, anche per l'utilizzo a parcheggio che se ne fa.

Scarse anche le qualità storico-architettoniche che non si evidenziano in modo particolare neppure in singoli edifici, con la sola eccezione, forse, di due aggregati di costruzioni rurali uno nell'insieme ad ovest, costruzioni utilitarie, e uno nell'insieme ad est dove si allineano cinque edifici tipicamente rurali. Ma si tratta comunque di modeste emergenze. Anche l'edificio ecclesiastico ha subito interventi di ripristino poco adeguati.

Sviluppo dell'insediamento (continuazione)


Anche questo insieme, con gli edifici più accostati rispetto all'altro, è attraversato dalla stessa strada, anche qui con andamento a curva. Vi si impiantano le emergenze più importanti. L'edificio che ospita la casa comunale e l'ufficio postale (1.0.2) è di mole modesta; tipicamente ottocentesco è a pianta quadrata, con le solite mensole in granito e le bordature alle finestre. La chiesa di S. Gottardo (E 1.0.1), alla quale si arriva da una scala dalla strada di attraversamento è stata recentemente ristrutturata e fortemente rimaneggiata, con la realizzazione di un nuovo tetto in piode, intonacata e tinteggiata in color panna; solo il campanile dà ancora l'idea di costruzione di un'altra epoca. La strada di attraversamento sbocca in un disarticolato vuoto-parcheggio-piazza (1.0.3) rispetto al quale le case che lo circondano si pongono con vario orientamento; una a stile alpino è ancora integra e presenta il timpano molto ampio aperto a loggia. A valle del vuoto lo sguardo si libera verso il fiume e verso la ferrovia, ma, anche qui, alcune case recenti ostacolano, almeno parzialmente, la visuale. Lungo la strada, oltre il vuoto descritto, si raggruppano alcuni edifici rurali (1.0.4) e si pongono rispetto al percorso come ad angolo. Si tratta prevalentemente di piccole costruzioni utilitarie con orientamento vario, del tipo tradizionale, con una struttura in pietra intonacata rasapietra e di un edificio più grande con la struttura delle abitazioni tipo alpino, ma con le assi di legno molto più sottili di quelle tradizionali, disposte in senso verticale e tinteggiate.

Poscritti

Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorno definiti, intorni orientati ed elementi singoli

Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorno definiti, intorni orientati ed elementi singoli			Categoria di rilievo Qualità spaziali Qualità storico-arch. Significato Scopo d. conservaz. accennato alterante	Foto-No
	Numero	Denominazione		
P	1	Gruppo con la chiesa e casa comunale	AB // / X/A	1-9,22-24
P	2	Insieme edilizio con riferimento stradale		
I-Or	I	Area a valle del nucleo limitata dall'autostrada	ab X/a	26,28
I-Or	II	Area a monte del nucleo con numerose edificazioni recenti	ab X/a	28
I-De	III	Area prativa con la nuova strada comunale e interessata da una recente edificazione	b /b	28
I-De	IV	Area recintata della centrale elettrica	a X/a	27
E	1.0.1	Edificio ecclesiastico recentemente intonacato. Cappella di San Gottardo, barocca con coro poligonale	X/A	6,9,22
	1.0.2	Casa comunale	o	8,22
	1.0.3	Spiazzo con funzione di parcheggio sul quale si affacciano costruzioni intonacate e altre tipo Gottardo	o	7,23
	1.0.4	Stalle in pietra a vista	o	3-5
	1.0.5	Ville ottocentesche	o	8
	2.0.6	Allineamento di prospetti rurali lungo la strada asfaltata	o	10,20,21
	2.0.7	Slargo senza particolare significato spaziale	o	11,12,19
	2.0.8	Slargo spazialmente ben definito, con fontanella	o	13,14
	0.0.9	Edificio all'entrata est del nucleo contenuto nel gomito della strada che scende da Chironico; sec. XIX	o	15
	0.0.10	Struttura di servizio in cemento armato	o	-
	0.0.11	Abitazioni unifamiliari recenti nella zona alta del nucleo alteranti permanenza di progetto pianificatorio	o	-
	0.0.12	Muraglioni di sostegno ai recenti tracciati stradali davanti all'insieme con riferimento stradale	o	24,28
E	0.0.13	Centrale elettrica	X/A	27,29
	0.0.14	Stazione di Lavorgo	o	29
	0.0.15	Nucleo di Lavorgo, vedi rilievo	o	29
	0.0.16	Autostrada	o	28,29
	0.0.17	Nuova strada comunale	o	-

--	--	--	--	--	--	--

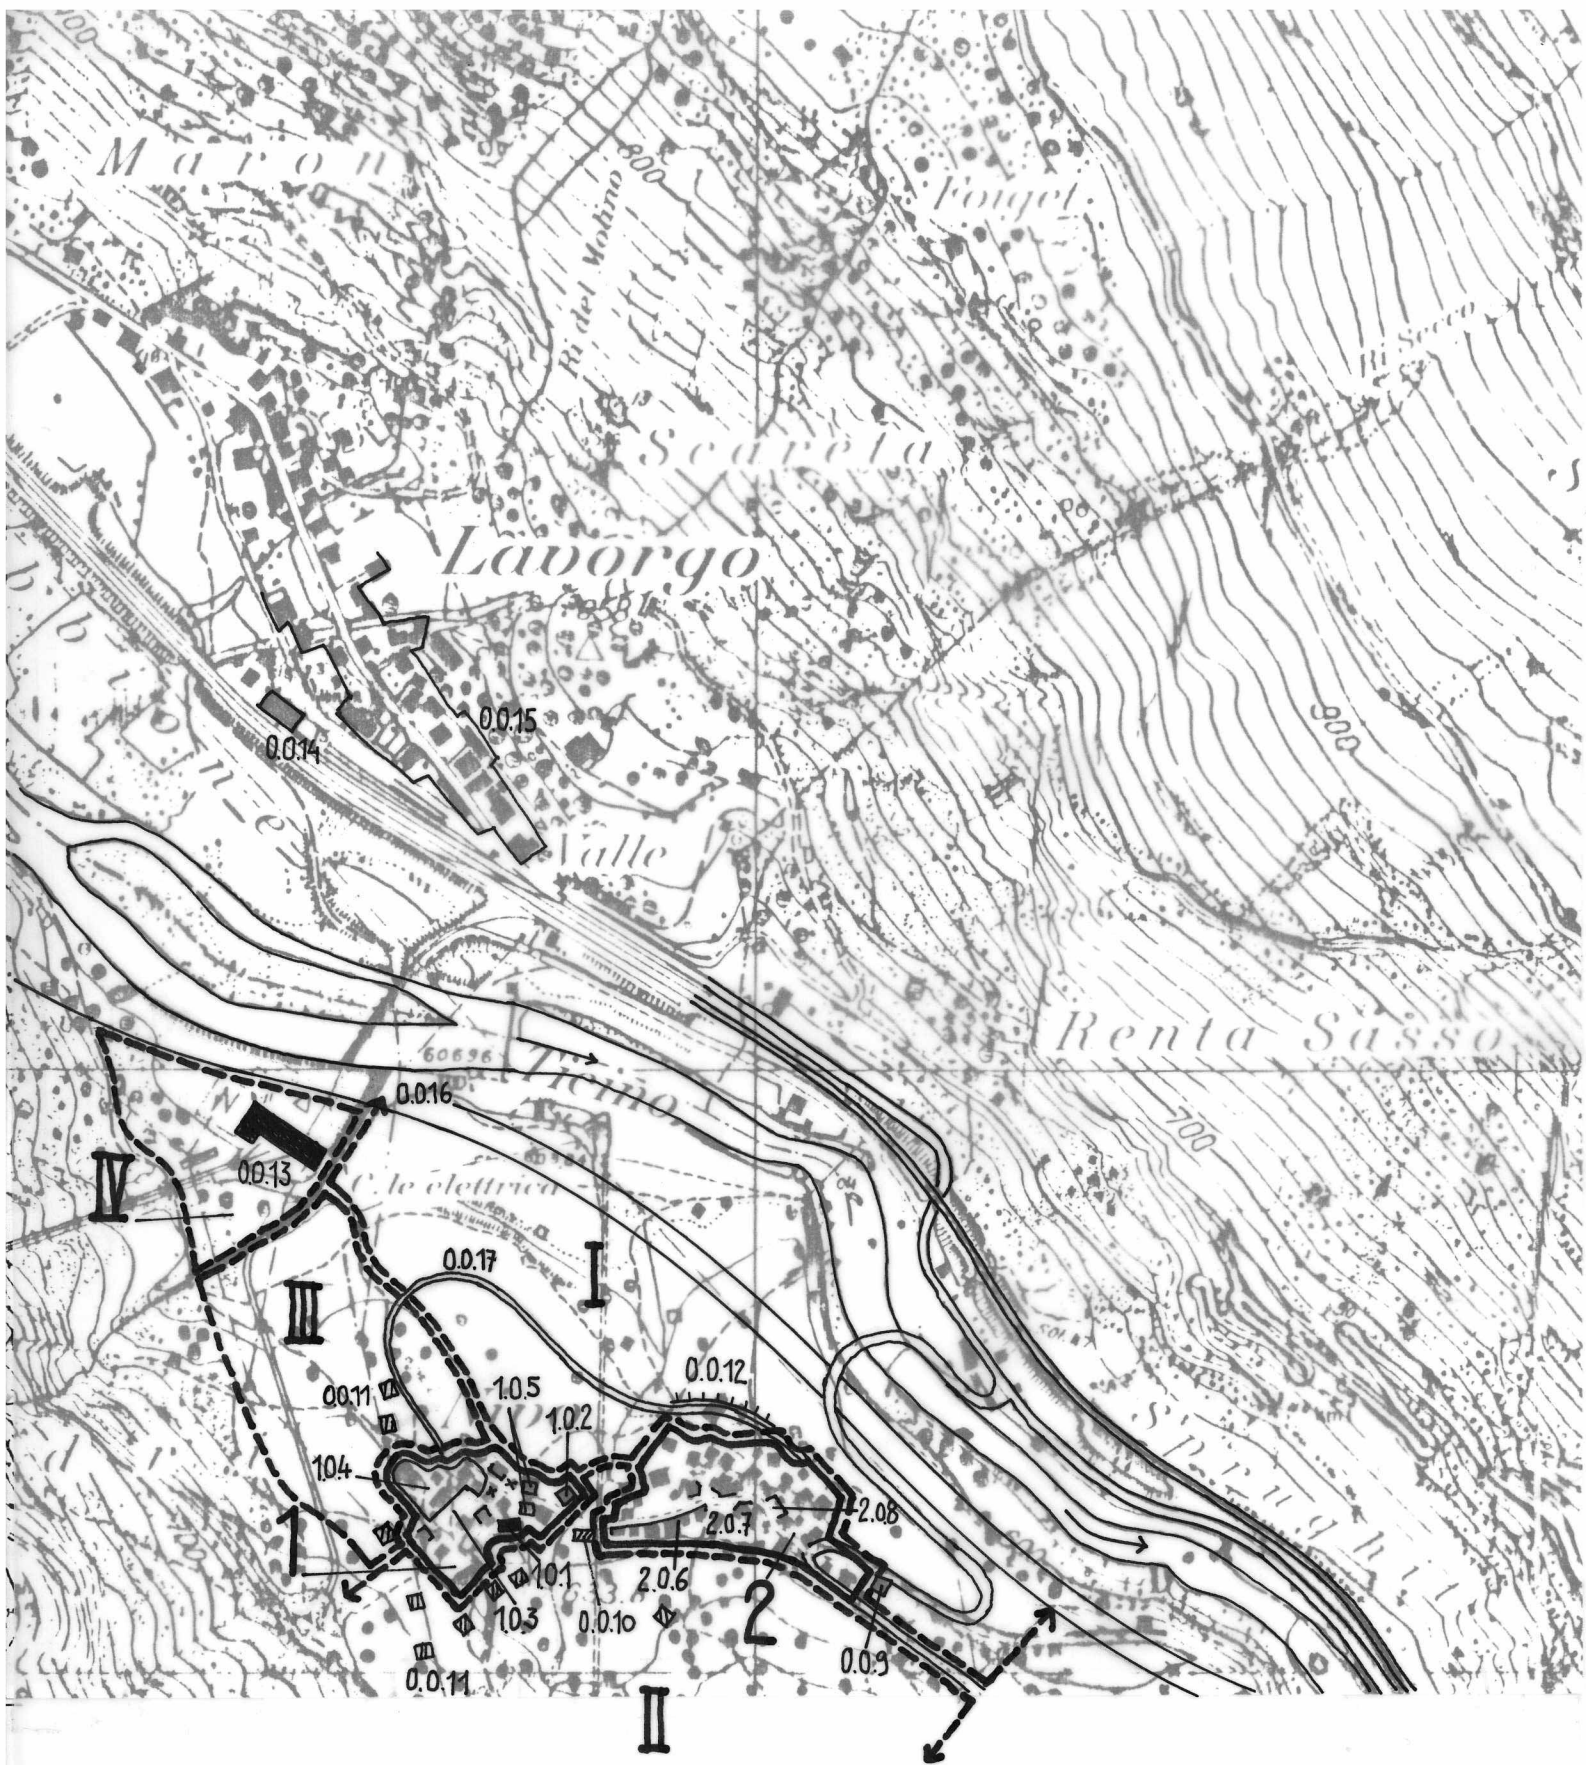



Ct. Distr. Comune

Località

TI

03

Chironico


— Nivo

1. Stesura

Scala 1:5000

Poscritti

--	--	--	--	--	--	--

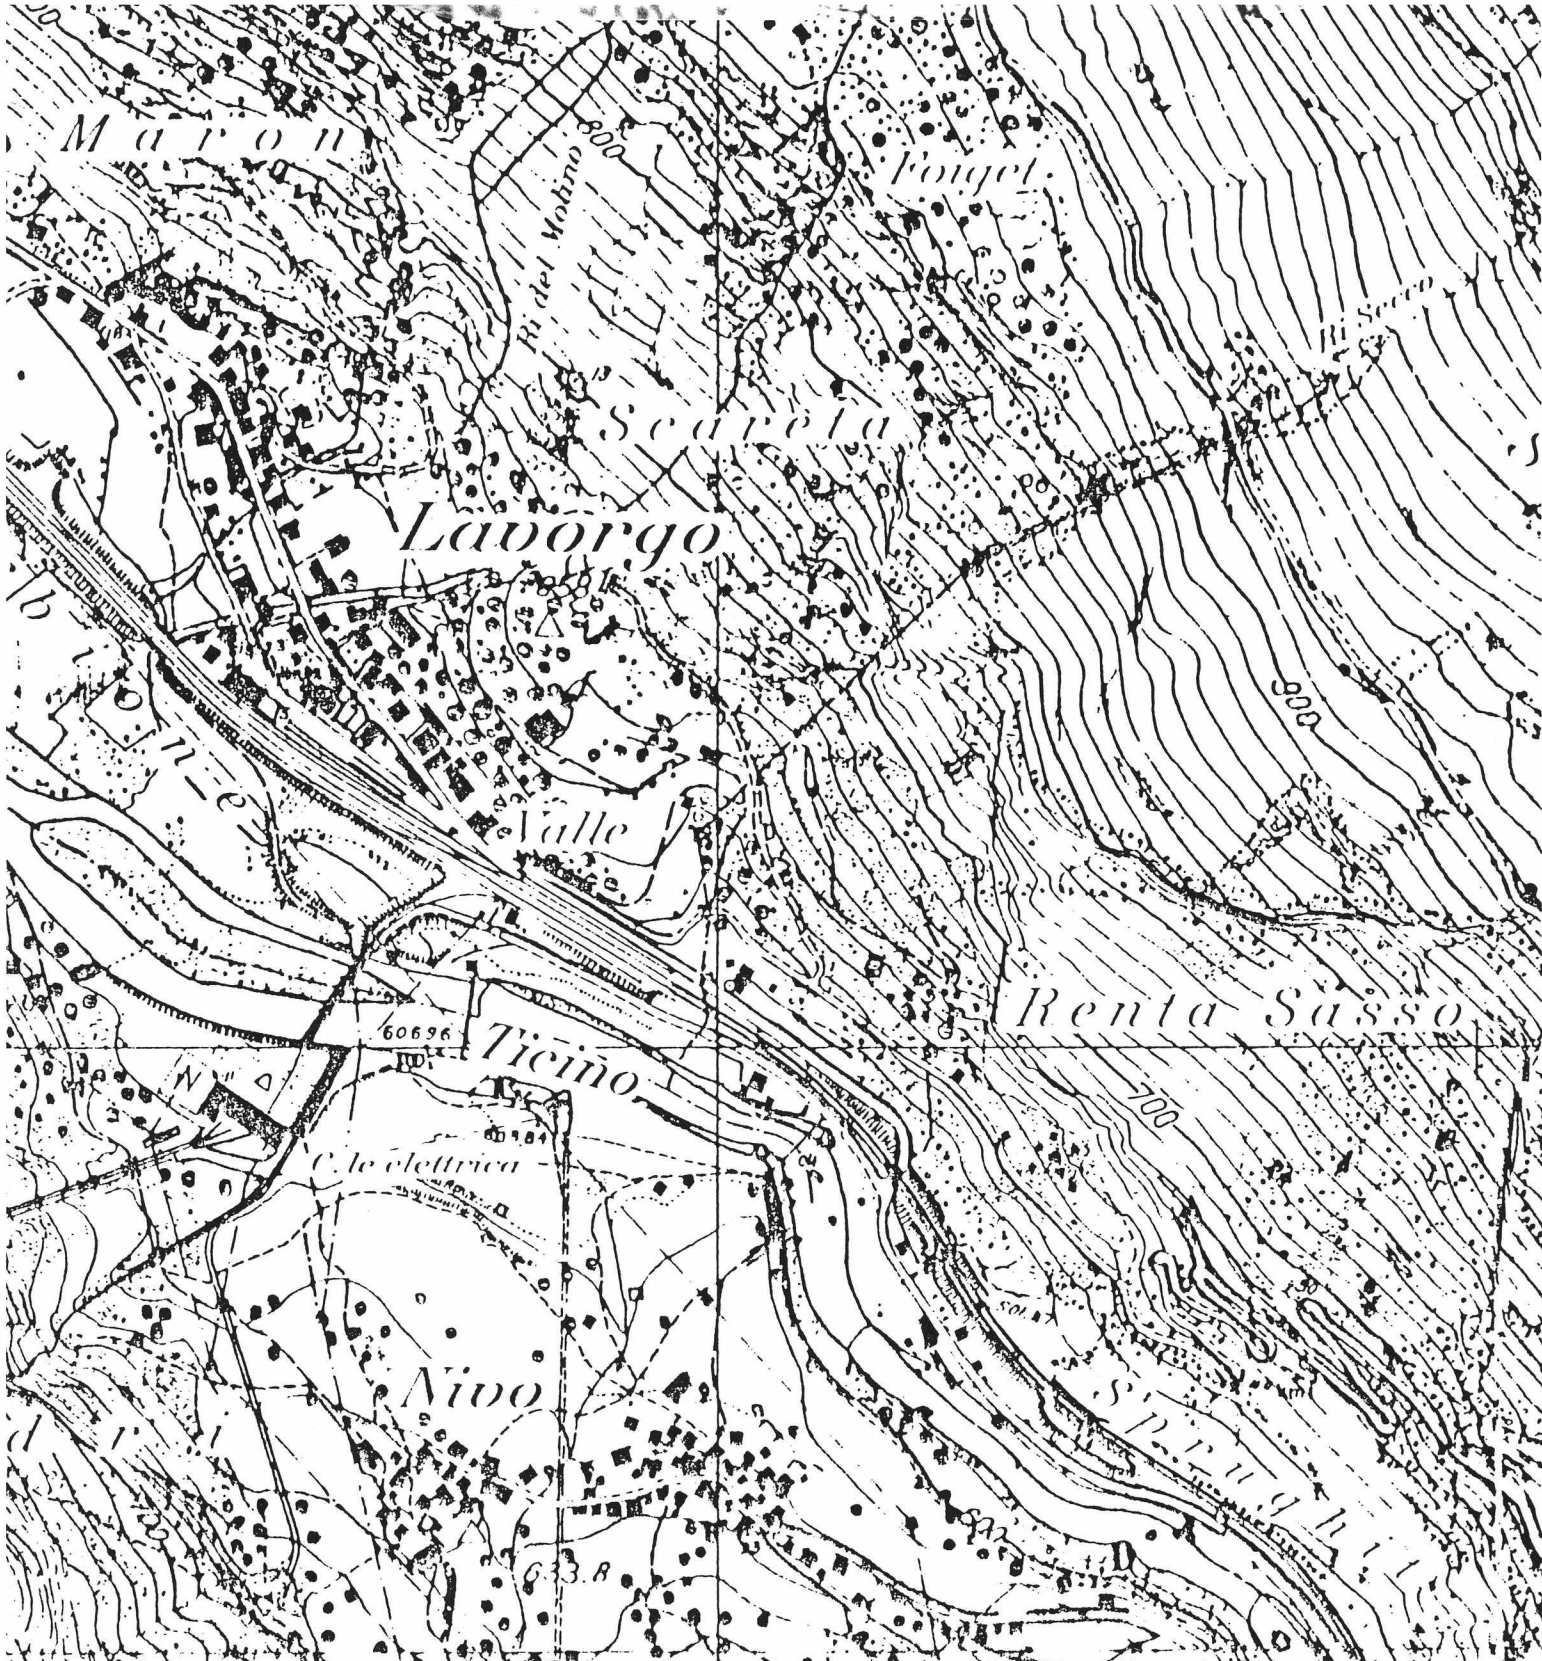

--	--	--	--	--	--	--





1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



6



12



17



23



29



18



24



19



25



20



26



21



27



22



28



Ct. Distr. Comune

Data

TI 03 Chironico

Dati

1986

Poscritti

LOCALITA
Chironico
Gribbio
Grumo
Nivo

Comune
Distretto
Cantone

Chironico
Leventina
Ticino

* visitato, non rilevato

** insediamento disperso, solo accennato

Carta nazionale no 1273

DATI ORL PER IL COMUNE

Abitanti 1980	408	Settore 1	1960	31 %	1970	14 %	1980	23 %
Abitanti 1970	515	Settore 2	1960	57 %	1970	57 %	1980	46 %
		Settore 3	1960	17 %	1970	23 %	1980	31 %
Aumento 1970-80	20 %	Indice demografico e= 0,78		Media svizzera e=1; se e è superiore a 1 lo sviluppo demografico del comune tra il 1970 e il 1980 era superiore alla media svizzera				
Aumento 1960-70	11 %	Indice						
Aumento 1950-60	6 %	d'invecchiamento a= 0,37		Media svizzera a=1; se a è inferiore a 1 la popolazione del comune nel 1980 era invecchiata				

RACCOMANDAZIONI E ORDINANZE DI PROTEZIONE

Sulla lista della lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale A/B
/

Nell'inventario per la protezione dei beni culturali d'importanza naz./cant./locale

naz.: Torre detta dei Pedrini

cant.: Oratorio di Sant'Ambrogio

Nel DFU

Monumenti storici sotto la protezione della Confederazione
691, Chiesa di Ambrogio

Ulteriori ordinanze di protezione

Consultare l'elenco dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino 1911-1968
e supplementi 1971-1988



